


改善箇所説明図

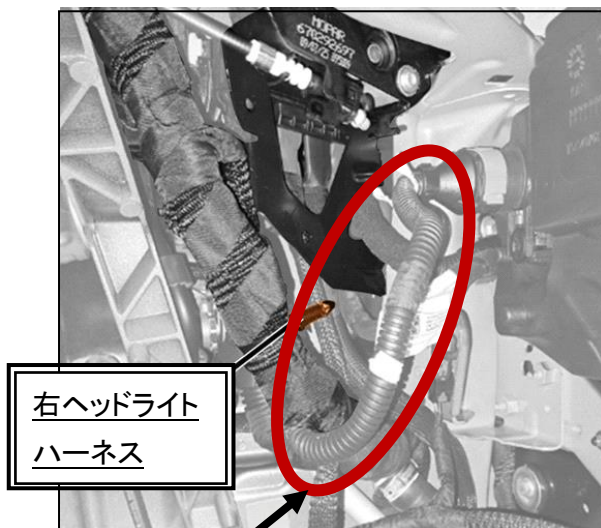

右ヘッドライト
ハーネス



ホイール
インナーtrim

基準不適合部位

対策部位

右ヘッドライトのハーネスにおいて、ハーネス配索における作業指示が不適切なため、右前輪ホイールインナーtrimと干渉しているものがある。
そのため、当該ハーネスが車両振動により摩耗して損傷し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、右ヘッドライトが点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ハーネスを適切に固定する。

なお、ハーネスを点検して損傷している場合は補修し、ホイールインナーtrimが損傷している場合は新品に交換する。

識別：運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。