
改善箇所説明図



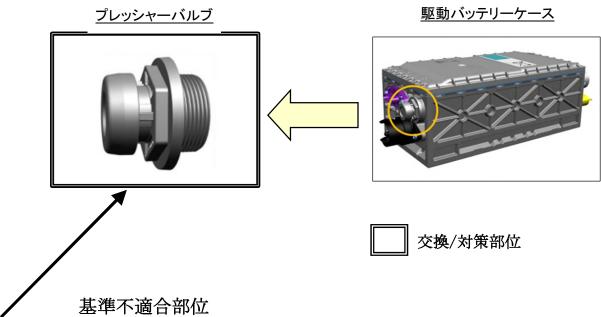

駆動バッテリーケースのプレッシャーバルブにおいて製造管理が不適切なため、プレッシャーバルブの耐水性能が不十分なものがある。そのため、バッテリーケース内が浸水すると、内部のバッテリーモジュールが短絡し、火災に至るおそれがある。。

改善の内容

全車両、駆動バッテリーケースの製造番号を確認し、該当する場合は、駆動バッテリーアッセンブリーを良品に交換する。

識別: 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。