
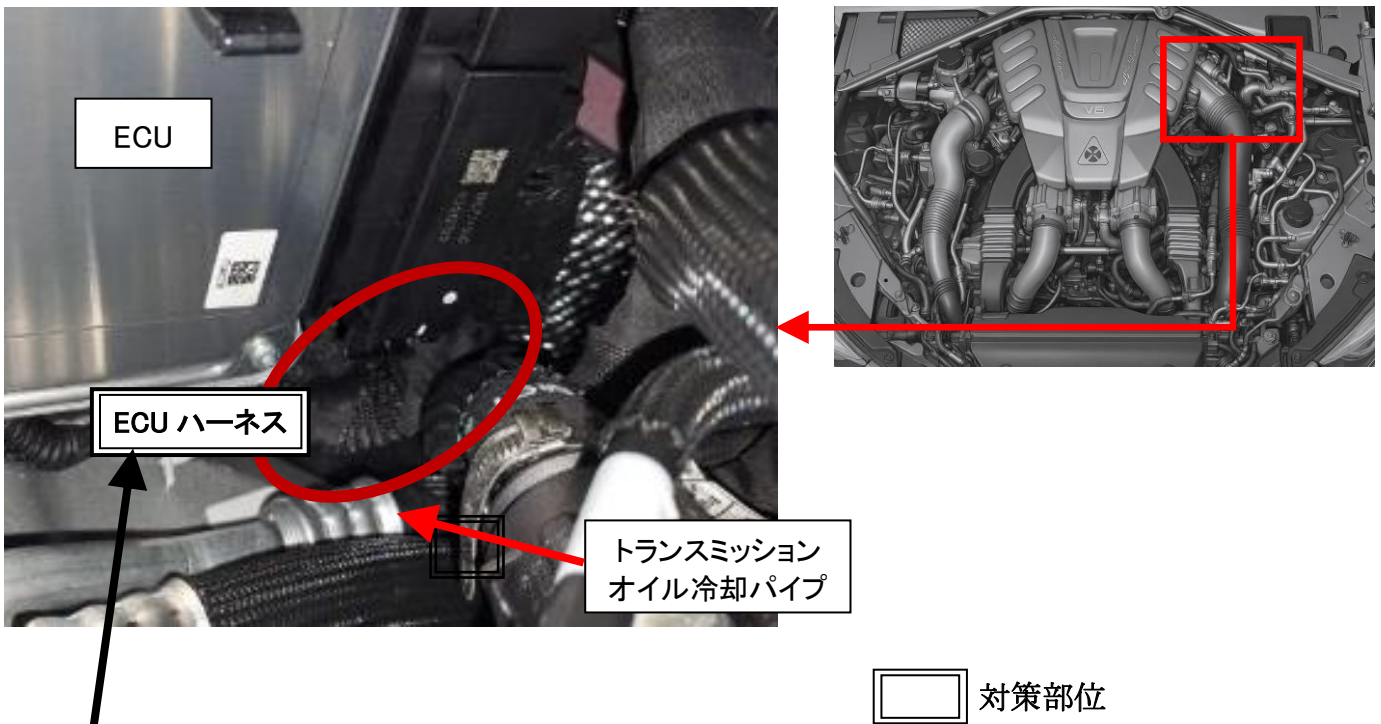


改善箇所説明図

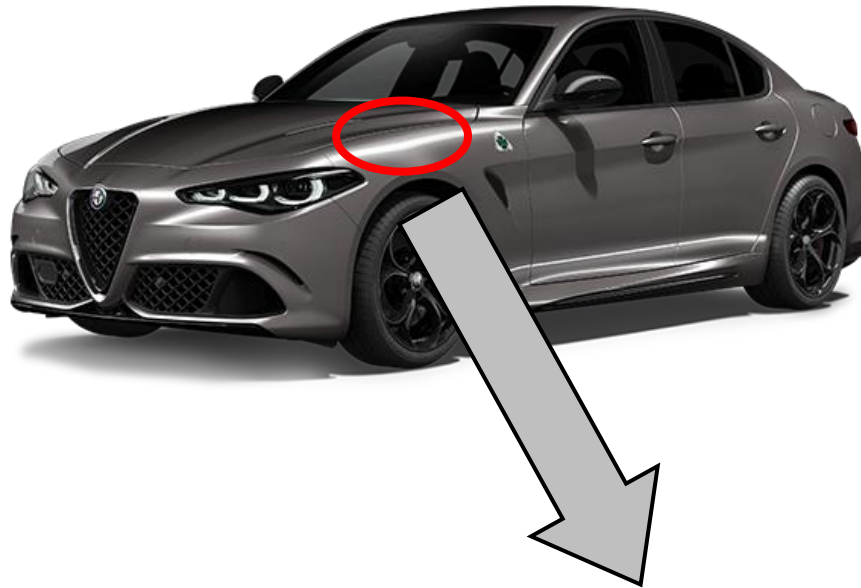

基準不適合部位

エンジンコントロールユニット(ECU)ハーネスにおいて、配索検討が不十分なため、トランスミッションオイル冷却パイプと干渉しているものがある。そのため、当該ハーネスが車両振動により摩耗して損傷し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、断線して走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、ハーネスを適切に固定する。なお、ハーネスを点検して損傷している場合は補修する。

識別：運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。